

Plaatsingsadvies platen standard plus en HDPE



BELANGRIJK!

Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u begint met verwerken.

Sla de platen direct na aankomst in uw magazijn op in losse stapels van maximaal 5 stuks, uit de zon en niet naast een centrale verwarming.

De temperatuur in uw magazijn moet stabiel zijn en ongeveer gelijk aan de temperatuur van de ruimte waarin u de platen gaat verwerken.

Na ongeveer 24 uur bij constante temperatuur zijn de platen klaar voor gebruik. Vanwege de uitzetting van dit type kunststof (2 mm per meter per 10° Celsius), moeten de volgende instructies worden opgevolgd:

De diameter van de gaten moet minstens 2 mm groter zijn dan de diameter van de bevestigingsbouten. Deze bouten moeten gemakkelijk in de gaten passen.

Sla deze bouten nooit met een hamer in het paneel of de plaat!

Dus als u M6-bouten gebruikt, boor dan met M8.

Bij M8-bouten, boor M10.

En bij M10-bouten, boor M13.

Bij het vastschroeven, begin in het midden van de plaat en werk vervolgens om en om naar links en rechts.

○	○	○	○	○
4	2	1	3	5

Tijdens de verwerking moet de plaat vlak liggen en mag deze niet buigen.

Voor gebruik buitenshuis is de maximale lengte 1.200 mm!

=====